

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DR/OC/06/22

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Punto de Conexión de la Acometida de Clientes mal ubicado. La Red de Baja Tensión de la ANDE presenta el inconveniente de que al producirse un corto circuito en la acometida o en interior de la vivienda del cliente puede ocasionar Accidente de Electrocutación.

Área emitente: DR/OC/ Emitido por: Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha: 23_09_22

Área origen del Hallazgo u Observación: Red de Baja Tensión de la ANDE en todo el país.

4- Análisis de las causas

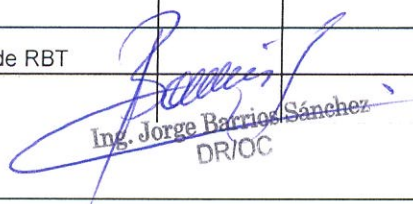
Si se produjera un corto circuito, en el interior de una vivienda o en la acometida del Cliente, en el punto de prensado del conductor a la red de Baja Tensión de ANDE podría derretirse, soltarse y caer a tierra. Si la protección de Baja Tensión no actúa apropiadamente, estarían energizados con tensión en Tierra, esto podría ocasionar accidente de Electrocutación a transeuntes. Esta práctica ya se implementó en la época del programa PGP-11.

Nombre y Apellido del funcionario: Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha: 23_09_22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Proponer modific. RBT agregando un Chicote de conductor prensado, a cuatro colores distintos, de unos 40 cm largo, a los cuales serán prensadas las acometidas. Dará seguridad eléctrica y brindará facilidad para equilibrar cargas del PD entre las fases.				
2	Proponer a la DD/ ID un nueva ITD de RBT				

Nombre y Apellido del funcionario:


Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC

Fecha: